

SOLVENT RECOMMENDATIONS

See standard ENV 1452-6: Guidance for installation.

A. Pipe measure calculation:
 $l = d - (Z_1 + Z_2)$

RECOMMANDATIONS POUR LE COLLAGE

Voir norme ENV 1452-6: Conseils pour l'installation.

A. Déterminer la longueur du tube:
 $l = d - (Z_1 + Z_2)$

RACCOMANDAZIONI PER L'INCOLLAGGIO


Vedere norma EN 1452-6: Pratiche raccomandate per l'installazione.

A. Determinare la lunghezza del tubo:
 $l = d - (Z_1 + Z_2)$

KLEBANLEITUNG

Siehe Norm UNE ENV 1452-6: Hinweise für die Installation.

A. Rohrlänge gem. Formel festlegen:
 $l = d - (Z_1 + Z_2)$

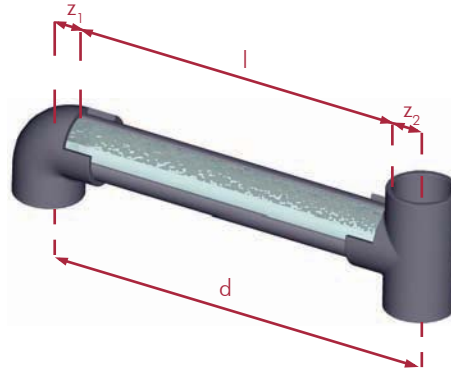


B. Cut the pipe: always use the proper tools to cut the pipe. Make sure the cut is square.

B. Couper le tube: réaliser une coupe perpendiculaire à l'axe du tube en utilisant les outils adaptés.

B. Tagliare il tubo: garantire un taglio perpendicolare all'asse del tubo, utilizzando gli utensili adeguati.

B. Rohr abschneiden: mit entsprechenden Werkzeugen einen senkrechten Schnitt zur Rohrachse ausführen.

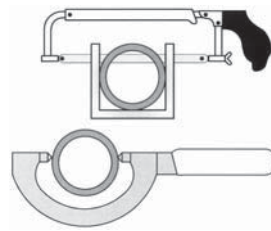

C. Chamfer.

C. Faire un chanfrein.

C. Smussare.

C. Rohrende anfasen.



D	16	20 - 50	63 - 225	250 - 315
α	1 - 2	2 - 4	4 - 6	5 - 7

D. Clean pipe and fittings with cleaner. Use a dry clean paper or cloth. The surface should have a matt finish. Do not touch the clean surface.

D. Nettoyer le tube et les accessoires avec un dissolvant. Utiliser un papier absorbant ou un linge propre. La surface doit rester mate. Ne pas toucher la surface propre.

D. Pulire il tubo ed i raccordi con il solvente specifico. Utilizzare carta assorbente o un panno pulito. La superficie deve risultare liscia. Non toccare la superficie pulita.

D. Rohr und Fitting mit einem Lösungsmittel (Reiniger) reinigen. Dazu ein saugfähiges Stück Papier oder einen sauberen Lappen verwenden. Die gereinigte Oberfläche muss matt sein und sollte nicht mehr berührt werden.



E. Check adhesive: adhesive must run well after shaking. Keep both cleaner and adhesive in a cool dry place.

E. Vérifier la colle: après l'avoir agitée, la colle doit couler aisément, conserver le dissolvant et la colle dans un endroit frais et sec.

E. Verificare il collante: dopo averlo agitato deve fluire facilmente. Conservare il solvente e il collante in luogo fresco e asciutto.

E. Kleber überprüfen: Dieser muss nach dem Schütteln leicht abfließen. Kleber und Reiniger an einem kühlen Ort aufbewahren.




F. Apply the adhesive in the pipe and in the fitting with a suitable brush.

F. Appliquer la colle dans le tube et dans l'accessoire avec un pinceau adéquat.

F. Applicare il collante sia sul tubo che sul raccordo in senso assiale utilizzando un pennello adeguato.

F. Kleber auf Rohr und Fitting in Richtung der Rohrachse gleichmäßig auftragen.

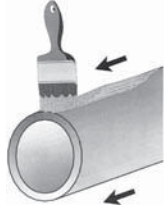


D	16 - 32	40 - 63	75 - 315
Brush Pinceau Pennello Bürste	Ø 8	25 x 3	50 x 5

G. Join fitting and pipe: hold them for a moment. Before 1 minute once the adhesive has been applied, insert the fitting without turning. Eliminate any excess adhesive.

G. Joindre accessoire et tube: maintenir durant quelques instants. Après une minute d'avoir appliqué la colle enfoncer le tube à fond sans visser. Eliminer le surplus de colle.

G. Unire raccordi e tubo: mantenerli uniti alcuni istanti. Introdurre fino alla battuta senza ruotare prima che sia trascorso 1 minuto dalla applicazione del collante. Eliminare il collante in eccesso.

G. Klebevorgang: Nach Auftragen des Klebers, und ohne zu drehen vor Ablauf einer Minute zusammenfügen. Rohr und Fitting einige Augenblicke festhalten, Kleberreste entfernen.

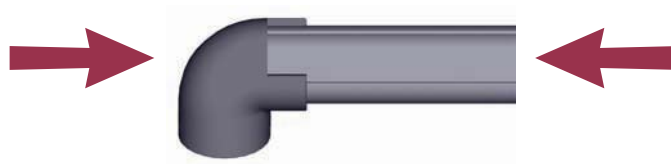

H. Drying time: 1 h/bar approximately. Depending on environmental temperature and tolerance.

H. Période de séchage: environ 1 h/bar. Dépend de la température ambiante et la tolérance.

H. Tempo di essiccamento: approssimativamente 1 h./bar. Dipende dalla temperatura dell'ambiente e dalle tolleranze.

H. Trocknungsdauer ca. 1 Stunde/bar Druck. Hängt von Umgebungstemperatur und Toleranz ab.



	bar	h
Test PN10	15	15
PN16	21	24